










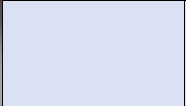

















Verdacht - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Proben- bezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.z.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADE)	Hinweise
958	V	03	308	Wand	Brandschutztür				neue Brandschutztür		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
959	V	03	306	Decke	Brandschutzklappe				umgebaut, entfernt		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
960	V	03	306	Wand	Brandschutztür				neue Brandschutztür		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
961	V	04	417		Brandschutzklappe				umgebaut, entfernt		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
962	V	04	412	Fußboden	Brandschutzklappe				umgebaut, entfernt		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
963	V	04	415	Fußboden	Brandschutzklappe				umgebaut, entfernt		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
964	V	02	280	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
965	V	02	206	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
966	V	02	206	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
967	V	02	205	Wand	Brandschutztür				Pappe im Schlossbereich freiliegend, Schließzylinder fehlt		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 76, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
968	V	02	205	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

969	V	02	207	Wand	Brandschutztür				Pappe im Schlossbereich freiliegend, Schließzylinder fehlt		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 76, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
970	V	02	207	Wand	Brandschutztür				Schließzylinder fehlt		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
971	V	02	208	Wand	Brandschutztür				Schließzylinder fehlt		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
972	V	02	208	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
973	V	02	208	Wand	Brandschutztür				Beschädigungen, Bohrlöcher		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
974	V	02	209	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
975	V	02	209	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
976	V	02	209	Fußboden	Elektroschütze				im Schrank	GU11-009-KN/976	asbesthaltig, Chrysotilbest (Competenza Bericht NL19033 vom 25.11.2011), schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Summe Bewertungspunkte 64, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
977	V	02	209	Hohlraumboden	Übersicht Hohlraumboden						Kein Asbestverdacht (z.z.t.)		entfällt	entfällt
978	V	02	210	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
979	V	02	210	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

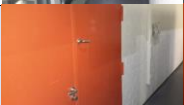980	V	02	261	Wand	Brandschutztüren					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
981	V	02	260	Wand	Brandschutztüren					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
982	V	02	280	Wand	Brandschutztür					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
983	V	02	204	Fußboden	Flexplatten unter Regal			umgebaut, entfernt; ehem.: asbesthaltig, Chrysotilasbest (Competenza Bericht NL18924 vom 14.11.2011), fest gebunden	GU11-009-KN/983	nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
984	V	02	204	Wand	Brandschutztür					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
985	V	02	204	Fußboden	Flexplatten unter Regal			umgebaut, entfernt		nicht (mehr) asbesthaltig		entfernt	entfernt
986	V	02	280	Wand	Brandschutztür					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
987	V	02	203	Wand	Brandschutztür			Öffnungen, Beschädigungen, keine Pappe erkennbar		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
988	V	02	280	Wand	Brandschutztür			nicht zugänglich, Sanierung/Baustelle zum Zeitpunkt der Begehung, Tür noch vorhanden.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3		Sanierung sollte abgeschlossen werden
989	V	02	280	Wand	Brandschutztür			nicht zugänglich, Sanierung/Baustelle zum Zeitpunkt der Begehung		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3		Sanierung sollte abgeschlossen werden
990	V	02	274	Wand	Brandschutztür			nicht zugänglich, Sanierung/Baustelle zum Zeitpunkt der Begehung		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3		Sanierung sollte abgeschlossen werden

991	V	02	274	Wand	Brandschutztür			nicht zugänglich, Sanierung/Baustelle zum Zeitpunkt der Begehung	asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3		Sanierung sollte abgeschlossen werden
992	V	02	275	Wand	Brandschutzklappe			nicht zugänglich, Sanierung/Baustelle zum Zeitpunkt der Begehung	asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3		Sanierung sollte abgeschlossen werden
993	V	02	202	Wand	Brandschutztür				asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
994	V	02	280	Wand	Brandschutztür				asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
995	V	02	280	Decke	RLT-Flanschdichtungen				Kein Asbestverdacht (z.e.t.)			
996	V	02	280	Wand	Brandschutztür				asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
997	V	02	280	Wand	Brandschutztür				asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
998	V	02	280	Wand	Brandschutztür				asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
999	V	02	280	Wand	Brandschutztür				asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1000	V	02	201	Wand	Brandschutztür				asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1001	V	02	200	Wand	Brandschutztür			nicht zugänglich, vgl. 998	asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

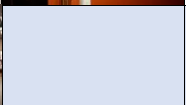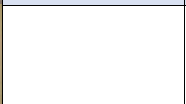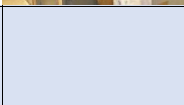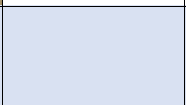













1002	V	03	380	Wand	Brandschutztür			neue Brandschutztür		Positiver Asbestverdacht	3	Dringlichkeitsstufe III	
1003	V	03	380	Wand	Brandschutztür					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1004	V	03	307	Wand	Brandschutztür					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1005	V	03	307	Raummitte	RLT-Flanschdichtung (weiß)				GU11-009-KN/1008	nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL18924 vom 14.11.2011		entfällt	
1006	V	03	380	Wand	Brandschutztür			neue Brandschutztür		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III	
1007	V	03	375	Wand	Brandschutztür			nicht zugänglich, zum Zeitpunkt der Begehung Sanierungsarbeiten		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3		Sanierung sollte abgeschlossen werden
1008	V	03	371a		Fliesenkleber (weiß)			nicht zugänglich, zum Zeitpunkt der Begehung Sanierungsarbeiten	GU11-009-KN/1008	kein Asbestnachweis (Competenza Bericht NL18924 vom 14.11.2011)			Sanierung sollte abgeschlossen werden
1009	V	03	380	Wand	Brandschutztür					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1010	V	03	380	Wand	Brandschutztür					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1011	V	03	301	Wand	Brandschutztür					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1012	V	03	300	Wand	Brandschutztür					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

1013	V	03	376	Raummitte	Rohrfianschdichtung/Packung					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III	
1014	V	03	303	Wand	Brandschutztür				neue Brandschutztür	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1015	V	03	380	Wand	Brandschutztür				neue Brandschutztür	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1016	V	03	304	Wand	Brandschutztür				neue Brandschutztür	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1017	V	03	380	Wand	Brandschutztür				neue Brandschutztür	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1018	V	03	305	Wand	Brandschutztür				neue Brandschutztür	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1019	V	03	305	Decke	Brandschutzklappe				umgebaut, entfernt	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1020	V	03	305	Decke	Brandschutzklappe				umgebaut, entfernt	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1021	V	03	305	Decke	Brandschutzklappe				umgebaut, entfernt	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1022	V	03	305	Decke	Brandschutzklappe				umgebaut, entfernt	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1023	V	03	305	Raummitte	RLT-Gerätedichtung				ehem:nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL18924 vom 14.11.2011; umgebaut, neues RLT Gerät 2016	GU11-009-KN/1023	nicht (mehr) asbesthaltig	entfällt	entfällt

1024	V	03	305	Raummitte	Rohrflanschdichtung/Packung				umgebaut, entfernt		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1025	V	03	305	Fußboden	Brandschutzklappe				neue BSK 2017		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1026	V	03	305	Raummitte	RLT-Flanschdichtung				ehem: kein Asbestnachweis (Competenza Bericht NL18924 vom 14.11.2011), umgebaut, entfernt	GU11-009-KN/1026	nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1047	V	10	1077	Wand	Brandschutztür				1974		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe II, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1048	V	10	Dachterasse	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe II, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1049	V	11	1102	Fußboden	Brandschutzklappe						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK. Sofern alt und asbesthaltig, ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1050	V	11	1102	Fußboden	Brandschutzklappe						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK. Sofern alt und asbesthaltig, ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1051	V	11	1102	Raummitte	RLT-Flanschdichtung (schwarz)					GU11-009-KN/1051	nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL19033 vom 25.11.2011		entfällt	entfällt
1052	V	11	1102	Raummitte	Rohrflansch/Packung						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1053	V	11	1102	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1054	V	11	1101	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

1055	V	10	1077	Deckenhohlraum	Brandschutzklappe				asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III	
1056	V	09	975	Decke	Brandschutztür		nicht zugänglich		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1136	V	06	Übergang zu A	Decke	Blaue Elemente aus Aluminium				positiver Asbestverdacht (z.e.t.)	3	Dringlichkeitsstufe III	
1137	V	05	Fassade	Wand	Glasalplatten		orange		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1138	V	05	Fassade	Wand	Glasalplatten		orange		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1139	V	05	Fassade	Wand	Glasalplatten		orange		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1140	V	05	577	Wand	Brandschutztür		neue Brandschutztür		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III	
1141	V	04	Außenfassade	Wand	Brandschutztür				asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1142	V	04	Fassade	Wand	Glasalplatten		orange	in V4 saniert, neue Fenster und Fassade	nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1143	V	04	Fassade	Wand	Glasalplatten		orange		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1144	V	04	477	Wand	Brandschutztür		saniert, neue Brandschutztür		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

1145	V	01	415	Decke	Wandanschluss an Decke, weißer Schaumstoff			umgebaut, entfernt		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1146	V	09		Aufzug	Aufzug			Baujahr 2000		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1147	V	08	877	Wand	Brandschutztür			neue Brandschutztür		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1148	V	07	777	Wand	Brandschutztür			neue Brandschutztür		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1149	V	06	677	Wand	Brandschutztür			neue Brandschutztür		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1165	V	09	980	Wand	schwarzer Dichtstreifen an Wandprofil				GU11-009-KN/1165	Chrysotilasbest (Competenza Bericht NL19771 vom 24.02.2012)	2	Dringlichkeitsstufe II, Summe Bewertungspunkte 75, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1166	V	08	880	Wand	schwarzer Dichtstreifen an Wandprofil			beschädigt, freiliegend	GU11-009-KN/1166	Chrysotilasbest (Competenza Bericht NL19771 vom 24.02.2012)	2	Dringlichkeitsstufe II, Summe Bewertungspunkte 75, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1167	V	06	581	Wand	schwarzer Dichtstreifen an Wandprofil			beschädigt, freiliegend		Chrysotilasbest (Competenza Bericht NL19771 vom 24.02.2012)	2	Dringlichkeitsstufe II, Summe Bewertungspunkte 75, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1168	V	01	482		Deckenhohlraum			saniert		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1169	V	10	1077	Decke	Brandschutzklappe					asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe II, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK. Sofern alt und asbesthaltig, ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2546	V	03	306	Boden	Bodenbelag, Kleber, Ausgleichsmasse, ggf. Abdichtung					möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.

2547	V	03	301	Boden	Bodenbelag, Kleber, Ausgleichsmasse					möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2548	V	03	376	Decke	Reste Brandschottmasse			weiß		möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2549	V	05	581	Boden	Kleber/Ausgleichsmasse/ ggf. Abdichtung			braun/schwarz	mit Zahnpachtel aufgetragen	möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2550	V	05	580	Boden	Kleber/Ausgleichsmasse/ ggf. Abdichtung					möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2551	V	05	580	Wand	Kitt zwischen Holzfensterrahmen und Glas			grau/braun		möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2552	V	05	580	Wand	Flachdichtung Rippenheizkörper			weiß		asbesthaltig, schwach gebunden		Einstufung in Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2553	V	06	622	Wand	Kitt/Dichtung zwischen Drahtglas und Metall Bereich Oberlichter			grau/weiß	ggf. Bauteilöffnung erforderlich	möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2554	V	06	680	Wand	Dichtstreifen an Wandprofil			schwarz	Anschluss zur Außenwand ist freiliegend, ggf. weitere offene Stellen an Kabeldurchführung und Spalten/Fugen im Bereich oberhalb der abgehängten Decke	möglicherweise asbesthaltig		Dringlichkeitsstufe II, Summe Bewertungspunkte 75, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2555	V	07	780	Wand	Dichtstreifen an Wandprofil			schwarz	Kabeldurchführung durch Wand und Leiste	möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2556	V	07	702	Wand/Deckenanschluss	Farbbeschichtung Brandschott			weiß		möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2557	V	09	970a	Wand	Fliesenkleber			grau		möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.

2558	V	02	970a	Boden	Fliesenkleber/Spachtelmasse/Abdichtung		grau			möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2559	V	02	980	Boden	Kleber unter Teppichboden, Ausgleichsmasse					möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2560	V	02	980	Wand/Oberlichter	Dichtband zwischen Drahtglas und Metallrahmen		schwarz			möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2561	V	10	1076	Wand	Fliesenkleber		grau			möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2562	V	10	1076	Boden	Fliesenkleber/Spachtelmasse/Abdichtung		grau			möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2563	V	10	1077	Raummitte	Dichtung Flansche RLT Kanal		hellbraun			möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2564	V	11	1102	Boden	Abdichtungsbahn		schwarz	zwischen Kunststein und Dach		möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2565	V	02	280	Wand	Farbbeschichtung Brandschott		weiß			möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
2580	V	11	Außen	Dach	Flachdachabdichtung		schwarz			möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.

Erläuterungen:		
Dringlichkeitsstufe I:	≥ 80 Punkte, Sanierung dringend erforderlich	Verwendungen dieser Art sind zur Gefahrenabwehr unverzüglich zu sanieren. Falls die endgültige Sanierung nicht sofort möglich ist, müssen unverzüglich vorläufige Maßnahmen zur Minderung der Asbestfaserkonzentration im Raum ergriffen werden, wenn er weiter genutzt werden soll. Mit der endgültigen Sanierung muss jedoch spätestens nach drei Jahren begonnen werden.
Dringlichkeitsstufe II:	70-79 Punkte, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens zwei Jahren erneut zu bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder III so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.
Dringlichkeitsstufe III:	< 70 Punkte, Neubewertung langfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens fünf Jahren erneut zu bewerten ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder II so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.